

Información general

PWS520260419

La precisa y robusta celda de carga de compresión 1000 se ha diseñado para cumplir con los requisitos de una amplia gama de aplicaciones de pesaje industrial: tolvas, tanques y plataformas. La celda de carga de compresión 1000 es capaz de trabajar en condiciones ambientales severas típicas de aplicaciones en las industrias de alimentos, química y farmacéutica. La celda de carga 1000 no desordena y, gracias a su pequeño tamaño, requiere un espacio de montaje muy limitado. Además, es posible personalizar la celda de compresión 1000. Gracias al consejo de nuestros especialistas, podemos guiar a nuestros clientes hacia la celda de carga más adecuada para sus sistemas y sus necesidades.



Productos relacionados sugeridos

Un sistema de pesaje de alto rendimiento debe ser preciso, perfectamente calibrado y mantenido. Para mejorar el rendimiento de la celda y optimizar su funcionamiento, es posible que necesites los siguientes productos:

Transmisor de Peso [UWT 6008](#)

Transmisor de Peso [DAT 1400](#)

Tester 1008 [TESTER 1008](#)

Célula de Carga a Compresión [CC3](#)

Caja de Conexión [CGS4-C](#)

Célula de Carga a Compresión [Tedeo 220](#)


Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

Datos técnicos


PWS520260419

Capacidad nominal (CN):	100, 250, 500, 1000 Kg
Error combinado:	±0.1 % PN
Repetibilidad:	±0.02 % PN
Creep (20 Minutos):	±0.03 % PN
Sobrecarga de seguridad:	150 % CN
Sobrecarga máxima:	> 300 % CN
Material:	Acero inoxidable
Grado de protección:	IP67
Flexión:	< 0.3 mm
Temperatura compensada:	-10 ÷ +50°C
Temperatura de funcionamiento:	-20 ÷ +70°C
Efecto de la temperatura en cero:	±0.005 % CN/°C
Efecto de la temperatura en la salida:	±0.005 % carga/°C
Potencia nominal PN:	2 mV/V ±0.25 %
Saldo cero:	±1 % PN
Resistencia de aislamiento:	> 5000 MOhm
Resistencia de entrada:	700 ± 20 Ohm
Resistencia de salida:	705 ±5 Ohm
Fuente de alimentación recomendada:	5 ÷ 15 Vdc/Vac

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

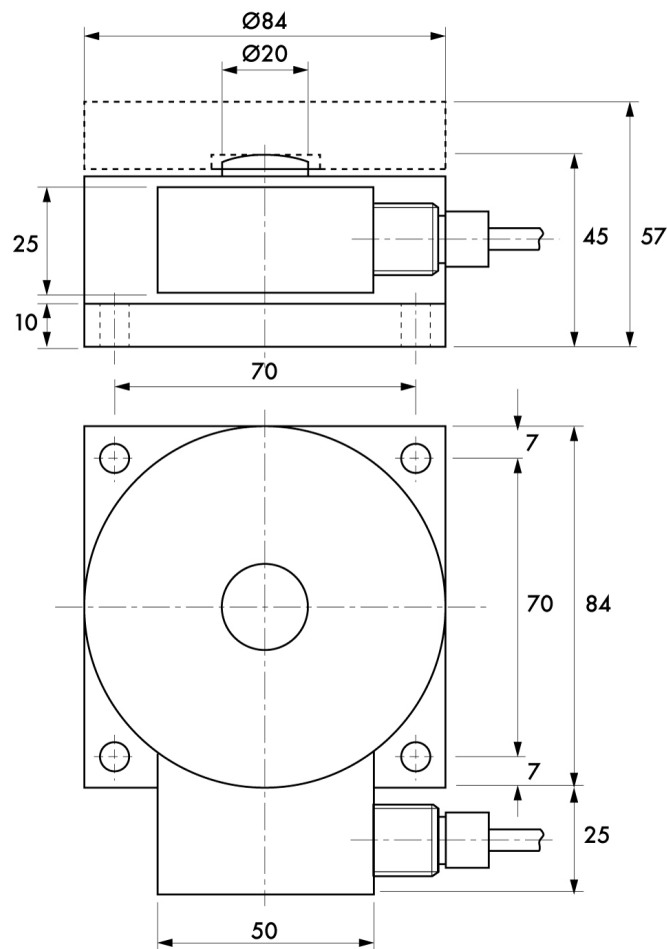

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
 Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

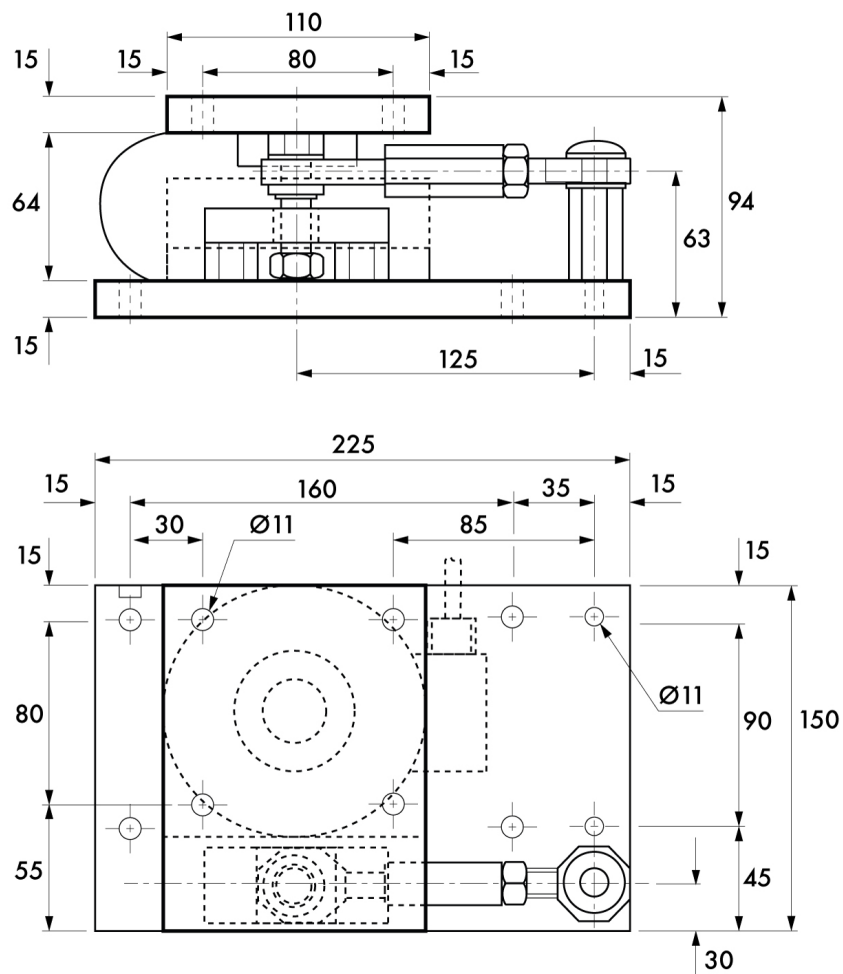

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
 Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).