


Information générale

PWS3520260210

Le capteur de pesage BLH NOBEL KOM-1, conçu pour être robuste, convient au chargement et au contrôle de niveau dans les réservoirs de stockage. Le capteur de pesage BLH NOBEL KOM-1 est rapide et facile à installer et est utilisé pour le pesage et la surveillance de premier niveau. En outre, il est possible d'acheter sur demande la version du capteur KOM-1 pour les températures extrêmes à partir de - 40 à + 100 °C.

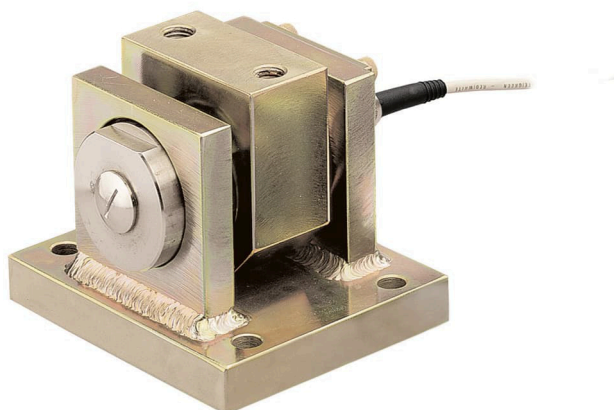

Produits connexes suggérés

Un système de pesage très performant doit être précis, parfaitement calibré et entretenu. Pour améliorer les performances du capteur de pesage et optimiser son fonctionnement, les produits suivants peuvent être nécessaires :

Transmetteur de poids [UWT 6008](#)

Transmetteur de poids [DAT 1400](#)

Indicateur de poids [MCT 1302](#)

Tester 1008 [TESTER 1008](#)

Boîtes de raccordement [CGS4-C](#)

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

Caractéristiques techniques




PWS3520260210

Débit nominal DN:	10, 20, 50, 100, 200 kN
Erreur combinée:	0.25 % SN
Répétabilité:	0.25 % SN
Surcharge de sécurité:	100 % DN
Surcharge maximale:	200 % DN
Matériel:	Acier inoxydable
Degré de protection:	IP67
Température de fonctionnement:	-40 ÷ +80 (+100 optional)°C
Effet de la température sur zéro:	±0.04 % SN/°C
Effet de la température sur la sortie:	±0.04 % sortie/°C
Sortie nominale SN:	1 mV/V
Solde de points nul:	±5 % SN
Résistance d'isolation:	> 4 G Ohm
Résistance d'entrée:	350 ±5 Ohm
Résistance de sortie:	350 ±5 Ohm
Alimentation recommandée:	10 Vdc/ac
Tension d'alimentation maximale:	18 Vdc/ac
Tolérance du shunt de calibration:	±1 %
Matériel (accessoires de montage):	Acier chromate jaune

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

Capteur BLH Nobel KOM-1

disponible avec certification • EAC • ATEX • IECEx

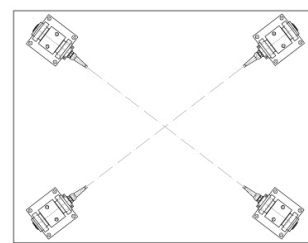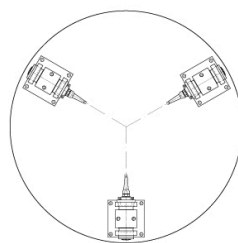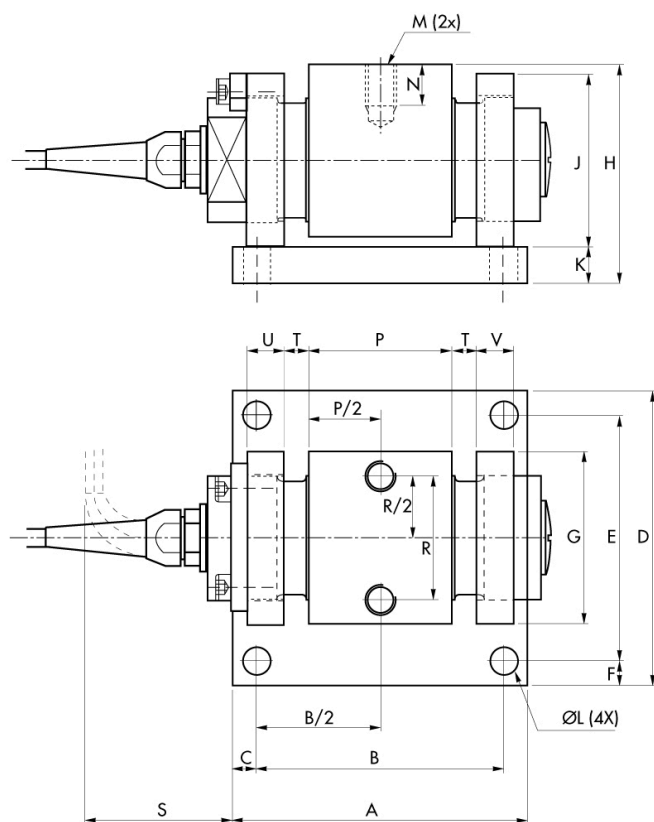

RANGE kN	A	B	C	D	E	F	G	H _{±1}	J	K _{0;-1}	ØL	M	N	P	R	S	T	U _{0;-1}	V _{0;-1}
5-10-50	120	100	10	120	100	10	70	89	70	15	11	M12	18	33	50	47	10	15	15
100	120	100	10	120	100	10	70	89	70	15	11	M12	18	48	50	60	10	20	20
200	140	90	25	170	140	15	100	135	100	24	14	M16	28	48	70	50	10	30	20

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).