

Información general

PWS3220260529

La celda de carga BLH NOBEL KOSD es fácil e inmediata de instalar y su forma cilíndrica facilita su reemplazo en caso de necesidad. La celda de carga KOSD es adecuada para mediciones de fuerza y es ideal para grúas e instalaciones en alta mar.



Productos relacionados sugeridos

Un sistema de pesaje de alto rendimiento debe ser preciso, perfectamente calibrado y mantenido. Para mejorar el rendimiento de la celda y optimizar su funcionamiento, es posible que necesites los siguientes productos:

Transmisor de Peso [UWT 6008](#)

Transmisor de Peso [DAT 1400](#)

Indicador de Peso [MCT 1302](#)

Tester 1008 [TESTER 1008](#)

Caja de Conexión [CGS4-C](#)


Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

Datos técnicos

PWS3220260529


Capacidad nominal CN:	1000, 2000 kN
Error combinado:	±1 % PN
Repetibilidad:	0.5 % PN
Sobrecarga de seguridad:	100 % CN
Sobrecarga máxima:	200 % CN
Sobrecarga lateral de seguridad:	100 % CN
Sobrecarga lateral máxima:	200 % CN
Material:	Acero inoxidable
Grado de protección:	IP67
Temperatura de funcionamiento:	-30 ÷ +70 °C
Efecto de la temperatura en cero:	±0.04 % PN/°C
Efecto de la temperatura en la salida:	±0.04 % salida/°C
Potencia nominal PN:	± 2 mV/V
Saldo cero:	±5% of R.O.
Resistencia de aislamiento:	>4 G Ohm
Resistencia de entrada:	700 ± 5 Ohm
Resistencia de salida:	700 ±5 Ohm
Fuente de alimentación recomendada:	10 Vdc/ac
Tensión de alimentación máxima:	18 Vdc/ac
Dureza:	350 ÷ 20 HB

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

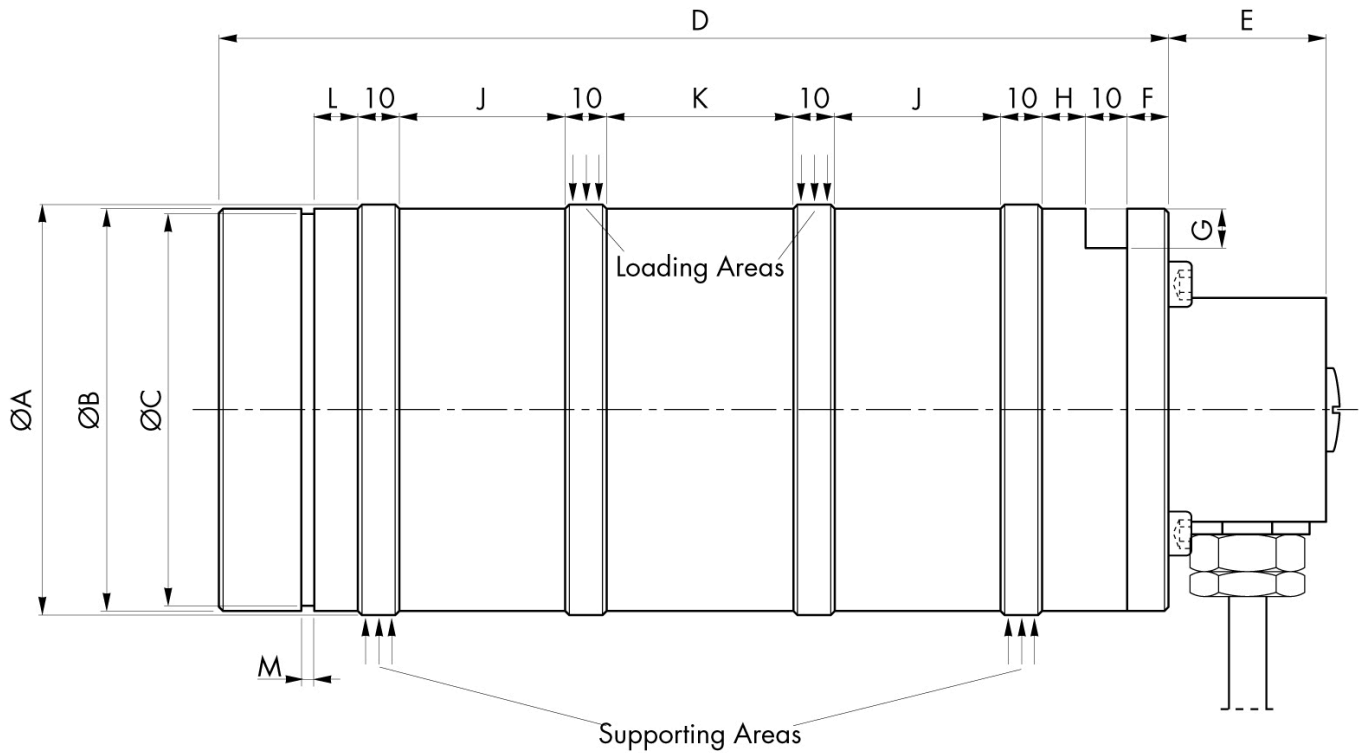

LOAD CELL	RANGE kN	$\varnothing A$	$\varnothing B$	$\varnothing C$	D	E	F	G	H	J	K	L	M
KOSD-101	1000	99	97	94.5	352	38	10	9.5	3	40	183	3	3.15
KOSD-107	1000	99	97	94.5	189	38	10	9.5	3	40	20	3	3.15
KOSD-115	2000	130	127.5	124	279	38	10	15	9.5	45	100	9.5	4.15

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
 Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

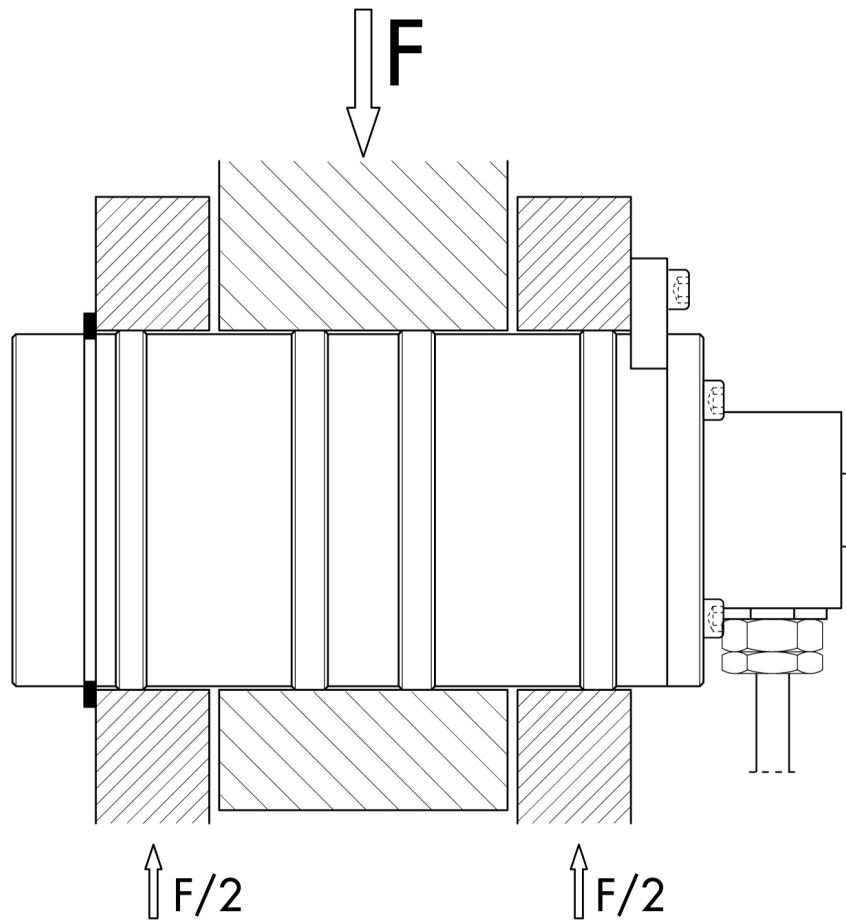

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).